

Raport

Ettevõte







AARON OÜ




Esmane raport nr.

(Nr. 1)

Üksus

KATLAMAJA

ID nr.	Seadme nimetus	A	H	O	Kommentaar
K. P1	Trassipump 1				OK
K. P2	Trassipump 2				MÄRKUS-pumba mootoripoolses laagrisõlmes lubatust suurem vibratsioon (8.7 mm/s).MÄRKUS-Pumba tööratapoolses laagrisõlmes kuiv hääl. Ka vibratsiooni kiirenduse näitaja gE on hoiatuse piirkonnas (6.3). Soovitatav lisada määret ja uuesti üle mõõta.
K. V1	Suitsuimeja Ventilator				OK
K. V2	Primaarõhu Ventilator				OK
K. V3	Sekundaarõhu Ventilator				OK
K. V4	Tsirkulatsiooni Ventilator				ALARM-El.mootoril NDE otsas ohtlikult suur vibratsioon (15,6 mm/s). Soovitatav ventilaatori tööratas puhastada ja uuesti üle mõõta. Vajadusel tööratas tasakaalustada.

-  Alarm. Oluline kõrvalekalle normist. Soovitatav tegevus
-  Hoiatus. Tähtsatav kõrvalekalle normist. Välja selgitada põhjus või jälgida arengut.
-  Näitajad normi piirides

Mõõtmisi teostas:

Kalev Lehiste

56862290

Kuupäev

12.01.2018